




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK-IV.431.6.2013

9/2

Kielce, 2013-06-03

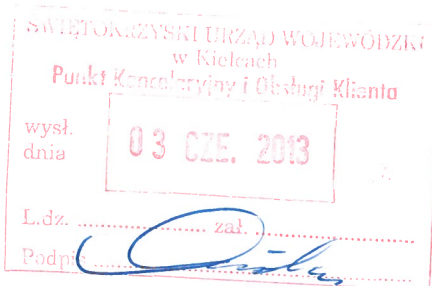

**Pan  
Wojciech Dębski  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kielcach**

### **Sprawozdanie**

Kontrolę sprawdzającą (w trybie uproszczonym) przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) w związku decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2006 r. znak:ZK.I.5030-3/06 w sprawie umieszczenia Stadionu Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

w dniu 28 maja 2013 roku

przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

#### **Przewodniczący Zespołu:**

Włodzimierz Kuszak - Kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 409 / 2013 z dnia 27 maja 2013 roku

#### **Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jan Ziętał - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 410 / 2013 z dnia 27 maja 2013 roku

Po spotkaniu z Dyrektorem MOSiR w Kielcach kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Jacka Domoradzkiego – Kierownika Stadionu Piłkarskiego.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Porównanie stanu ilościowego z danymi zawartymi w protokole oględzin z dnia 14 czerwca 2012 roku z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie porównania parametrów technicznych oraz sprawdzenia stanu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1 ze szczególnym uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28-06-2012 r. znak:BiZK.IV.431.7.2012 oraz ewentualnych zmian wynikających z planowanej modernizacji istniejącego systemu wizyjnego do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
3. Wojewoda corocznie sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Art. 11 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. W systemie nadzoru wizyjnego stadionu poprzednio zainstalowanych było 68 kamer:
  - kategoria I, II - punkt kamerowy typu 2 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer Ulisses Compactcam HD-B1 były to kamery obrotowe z głowicą uchylną, zamontowane na słupach rozstawionych wokół płyty głównej boiska,
  - kategoria I, II - punkt kamerowy typu 3 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy 8 kamer szybko obrotowych Samsung SNP 5200H, zamontowane pod zadaszeniem stadionu na wieszakach montowanych do konstrukcji dachu,
  - kategoria III (obserwacja terenów zewnętrznych wokół stadionu, tarasów komunikacyjnych, ogrodzenia, schodów wejściowych, terenów pod tarasami, bram wjazdowych, dróg ewakuacyjnych i dla służb ratowniczych, bramek wejściowych (kołowrotów), kas biletowych - składała się z 12 kamer szybkoobrotowych G3 - EnviroDome oraz 17 kamer stałopozycyjnych LTC455 i 3 kamer wewnętrznych LTC0455/50 Dinion firmy Bosch,
  - kategoria IV - punkt kamerowy typu 1 (sektory dla uczestników, płyta boiska) składała się z 20 kamer Samsung SNB 7000 są to kamery stacjonarne, zainstalowane dookoła trybun drugiego poziomu na słupach podtrzymujących konstrukcję dachu. Kamery zamontowano tak, aby kadrowały obraz trybun obu poziomów po przeciwległej stronie płyty boiska. Połączony wykadrowany obraz wszystkich kamer tworzył ciągłość.

W 2012 r. zdemontowano wszystkie kamery Bosch LTC455, a do obserwacji ciągów komunikacyjnych, kas, „kołowrotków”, terenu zewnętrznego wokół stadionu zainstalowano 52 kamery typu Samsung SNB 5000 stało-pozycyjne oraz 25 kamer Samsung SNP 5200H szybko obrotowych. Ogółem po modernizacji w systemie nadzoru wizyjnego stadionu zainstalowanych jest 113 kamer. **Informację o parametrach oraz karty katalogowe kamer typu Samsung SNB 5000 i Samsung SNP 5200H (na 5 ark.), a także Zestawienie kamer oraz serwerów etap I, II i III (na 5 ark.) dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

2. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku Do rejestracji służą kierunkowe mikrofony zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych 12 kamer tła Samsung SNB 7000 zainstalowanych dookoła trybun i do 8 kamer szybkoobrotowych Samsung SNP 5200H zainstalowanych pod kopułą stadionu. W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą moduły mikrofonowe MIC – 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach i w kasach.
3. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie w kategorii III mogły być drukowane na drukarce Videoprinter Mitsubishi CP 910 E: rozdzielczość 325 PPI, format wydruku 100x75 mm oraz 100x130 mm. Aktualnie obrazy z kamer w kategorii III po zdemontowaniu drukarki Videoprinter Mitsubishi CP 910 E są drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal, na której były i są drukowane obrazy z kamer w kat I, II, IV: rozdzielczość 300x300 do 600x600dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.

4. Obraz z kamer na stadionie nagrywany był przez 3 serwery DIVY NVH 2412 zamontowanych w szafie rackowej w GPD. W urządzeniach tych zamontowanych było 6 dysków połączonych w macierz pracującą w systemie RAID 5 oraz 2 serwery Vidos-NVR o pojemności 500 GB. Po modernizacji zwiększona została pojemność dyskowa rejestracji materiałów. Dodatkowo zainstalowano 5 serwerów. **Informację o zapewnieniu dodatkowego zabezpieczenia archiwum oraz ulokowaniu 5 serwerów sieciowych (na 1 ark.) do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w pkt 1-4.

1. Sprawdzono stan techniczny 113 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach „w stanowisku dowodzenia”. Wszystkie kamery były sprawne.
2. Sprawdzono dwa przypadkowo wybrane urządzenia rejestrujące dźwięk w sektorach tzw. „Młyna”: D5 - Góra PD 17/3, D1- Góra PD 16/5. Słyszalność była dobra.
3. Wydrukowano zdjęcie na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal z przypadkowo wybranej kamery sektora C7G „Sektora rodzinnego” z kamery D10 – Góra PD 15/3. **Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**
4. Serwer podczas kontroli był uruchomiony oraz wykonane zostało zdjęcie serwerowi. **Zdjęcie serwerowni zostało dołączone do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin.**

W toku oględzin wykonane zostały dodatkowo zdjęcia, **które dołączono do Egz. Nr 2 Protokołu oględzin:**

- stanowiska dowodzenia,
- kamer Samsung SNB 5000 stało – pozycyjnych zainstalowanych na „kołowrotach”.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach: zachmurzenie pełne, temperatura powietrza 13-15 stopni Celsjusza, wiatr 2-3 m/s, lekki opad deszczu.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 28 maja 2013 r. znak: BiZK-IV.431.6.2013 wykonanym w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazali Panu Jackowi Domoradzkiemu – Kierownikowi Zespołu Obiektów Sportowych.

### **Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia**

W wyniku podjętych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie przestrzegania warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

### **Wnioski**

W związku z tym, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

### **POUCZENIE**

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Do wiadomości kopia sprawozdania:  
Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Anarzej Alantós  
DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego